



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB "Mariano Ricardo Oliva Mazariegos" J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 8 Manzana 53 Canton Central Canalitos zona 24
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-24-0006-45	FECHA:	10 de junio de 2024



Foto1: Mantenimiento de estructura de ventana y vidrio a 12 metros cuadrados incluyendo limpieza y pintura, en salones 2 y 3 del primer nivel.



Foto1: Mantenimiento de estructura de ventana y vidrio a 12 metros cuadrados incluyendo limpieza y pintura, en salones 2 y 3 del primer nivel.



Foto 2: Desmontaje de lamina duralite existente, e instalacion de 190 mts cuadrados de lamina troquelada perfin E25, calibre 26 recubrimiento de aluminio y zinc, color natural aluminizado, fijadas a las costaneras mediante tornillos AURT APLUS(A+) 5/16x2" punta de broca con empaque de neopreno, con un minimo de 3 tornillos en cada lamina, en los salones 1, 2 y 3 del segundo nivel



Foto 2: Desmontaje de lamina duralite existente, e instalacion de 190 mts cuadrados de lamina troquelada perfin E25, calibre 26 recubrimiento de aluminio y zinc, color natural aluminizado, fijadas a las costaneras mediante tornillos AURT APLUS(A+) 5/16x2" punta de broca con empaque de neopreno, con un minimo de 3 tornillos en cada lamina, en los salones 1, 2 y 3 del segundo nivel



Foto 3 : Aplicación 220 mts cuadrados de pintura a estructura metalica, costaneras de color azul de secado rapido incluye limpieza y lijado, despues del desmontaje de laminas de debera retocar los desperfectos que sufra la pintura, para las aulas 1, 2, 3 y corredor del segundo nivel



Foto 3: Aplicación 220 mts cuadrados de pintura a estructura metalica, costaneras de color azul de secado rapido incluye limpieza y lijado, despues del desmontaje de laminas de debera retocar los desperfectos que sufra la pintura, para las aulas 1, 2, 3 y corredor del segundo nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB "Mariano Ricardo Oliva Mazariegos" J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 8 Manzana 53 Canton Central Canalitos zona 24
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-24-0006-45	FECHA:	10 DE JUNIO DE 2024



Foto 4: Sustrucción de ventana de metal por ventana de PVC con medidas de 181 metros de alto por 124 metros de ancho incluye cambio de vidrio de los salones 1, 2 y 3 del segundo nivel.



Foto 4: Sustrucción de ventana de metal por ventana de PVC con medidas de 181 metros de alto por 124 metros de ancho incluye cambio de vidrio de los salones 1, 2 y 3 del segundo nivel.



Foto 5: Impermeabilización de 22 mts cuadrados de canal de cemento, reparación de paredes laterales e inferior de 22 mts cuadrados de canal de cemento existente, eliminando grietas y fisuras con cernido fino con cemento y arena de río, en el pasillo de los salones 1, 2 y 3 del segundo nivel.



Foto 5: Impermeabilización de 22 mts cuadrados de canal de cemento, reparación de paredes laterales e inferior de 22 mts cuadrados de canal de cemento existente, eliminando grietas y fisuras con cernido fino con cemento y arena de río, en el pasillo de los salones 1, 2 y 3 del segundo nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

