



Ministerio de Educación
Ecuador

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM OCTAVIO PAZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Guayacán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0409-43	FECHA:	14/10/2024



Foto 1: Se observa el azulejo en malas condiciones bastante deteriorado con problema de moho por la humedad.



Foto 2: Se observa la mala condición de la cocina. Gabinetes en mal estado, quemados y dañados por comejen.



Foto 3: Se observa que la puerta de la cocina de madera está podrida y ya no es posible restaurarla sino sustituirla.



Foto 4: Se observa la ventana de la cocina la cual será reparada, por su condición aun puede ser restaurada.



Foto 5: Se observa la mala condición del piso de la cocina con rajaduras y moho debido a la mala red de drenajes y tubería.


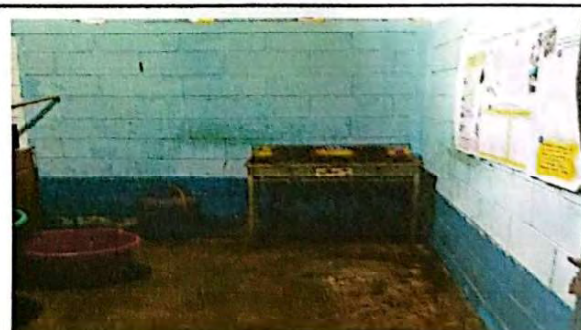


Foto 6: Se observa el lugar en donde será colocada la pila dentro de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Se puntualizar el número de hojas.





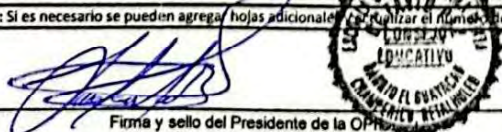

Ministerio de Educación
Costa Rica

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM OCTAVIO PAZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Guayacán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0409-43	FECHA:	14/10/2024



Foto 7: Se observa la mala condición del sistema de tubería debido a su exposición al sol y tiempo se encuentra demasiado dañado por lo que se necesita ser cambiado.



Foto 8: Se observa la red de drenaje las cuales colapsan por lluvias debido a las malas condiciones de cajas, tuberías principales provocando patios con aguas estancadas y lodosas.

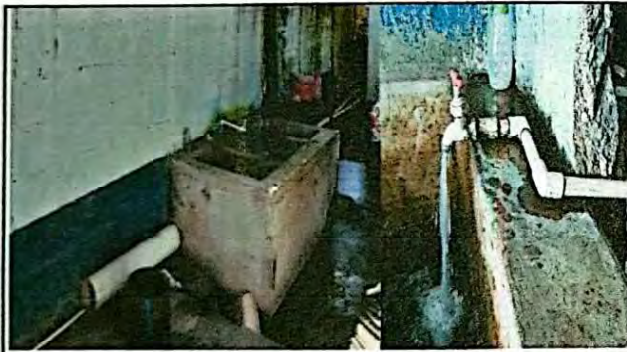


Foto 9: Se observa los chorros y tuberías en mal estado por lo cual es necesario ser cambiados en tanques de agua y pila.



Foto 10: Se observa el mal estado de la red de drenaje provocando que niños rebalen y el estancamiento de agua debido a lluvias.



Foto 11: Se observa que la línea principal de energía eléctrica que va desde el contador hacia caja de flípones está dañada por completo lo cual requiere cambio de todo ese sistema eléctrico.



Foto 12: Se observa las malas condiciones de los tomacorrientes y apagadores de los salones de clases debido a la cercanía al mar y el salitre.

Observación:

Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOP-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Ecuador

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM OCTAVIO PAZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Guayacán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0409-43	FECHA:	14/10/2024



Foto 13: Se observa la mala condición de los apagadores de los salones de clases y dirección y la caja de flípones a donde llega el cable de línea principal.



Foto 14: Se observa el timbre el cual no funciona por el mal estado de los cables al igual que el botón o apagador de timbre.



Foto 15: Se observan las malas condiciones de los muros de la escuela los cuales necesitan ser reparados para que no se deterioren cada día mas.



Foto 16: Se observa que varias paredes no cuentan con repello ni pinturas lo que permite el deterioro de la misma con forme para el tiempo y la cercanía al mar.



Foto 17: Se observa las planchas de concreto en malas condiciones al igual que rampas y escaleras lo cual ha provocado caídas en estudiantes y personal docente.



Foto 18: Se observa el tanque de agua en malas condiciones al igual que los chorros de los lavamanos de baños lo que se encuentra inhabilitados.

Observación:

Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia



Firma y sello Director Centro Educativo Público

