


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LA UNIÓN ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0036-41	FECHA:	9/11/2025

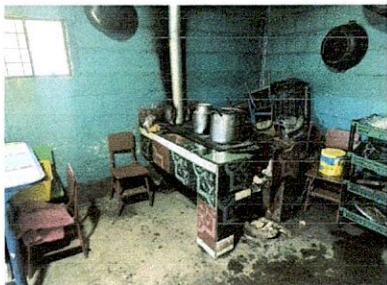


Nivelación de piso de concreto existente en cocina y aula



Sustitución de piso de concreto existente en cocina y aula por piso cerámico antideslizante de 0.40 m x 0.40m




Repello alisado de paredes internas y externas de cocina

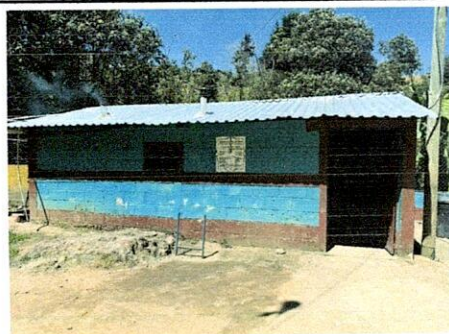

Suministro y aplicación de pintura latex a dos manos en paredes internas y externas de cocina.



Mantenimiento de estufa a leña existente en cocina de 1.00m X 1.50 m, sustituyendo el azulejo existente por uno nuevo de 0.20 x 0.20m con, incluye sustitución de plancha existente por una nueva plancha de 3 quemadores de metal de 20" x 36" , incluye el mantenimiento y limpieza de chimenea existente.

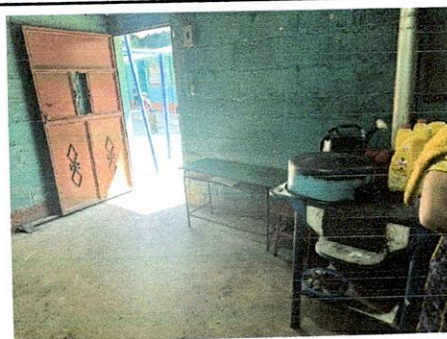

Sustitución de estufa a leña de 1.00m X 1.50 m con block clase "C" de 0.14*0.19*0.39m y ladrillo tayuyo, azulejo de 0.20 x 0.20m con, plancha de 3 quemadores de metal de 20" x 36", incluyendo construcción de chimenea de ladrillo tubular de 0.30 x 0.30m

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia



[Firma]
Firma y Sello Director



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LA UNION ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0036-41	FECHA:	9/11/2025



Sustitución de techo en cocina existente, incluye la limpieza y el cambio de laminas en mal estado por laminas troqueladas nuevas cal.26 y capote.

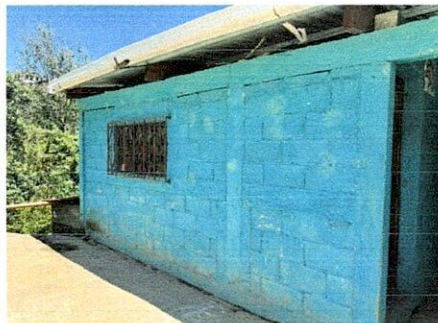


Reparación y mantenimiento canal de drenaje pluvial pvc de 0.20 x 0.20m con soporte interto de pvc, con una bajada de drenaje pluvial de tubo PVC de 3" 80 PSI incluyendo accesorios (abrazaderas, codos) en cocina

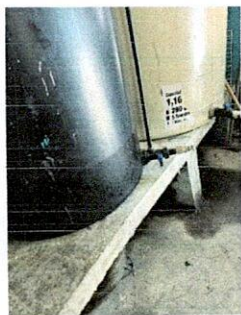


Mantenimiento y reparación de mesas de concreto existentes en cocina de 0.95 * 2.00 m , incluye la instalación de azulejos de 0.20 x 0.20m



Sustitucion de ventanas existentes por ventanas de UPVC en cocina

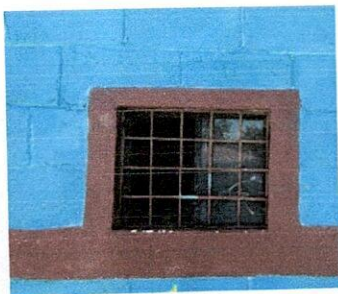

Sustitucion de balcones de metal en cocina

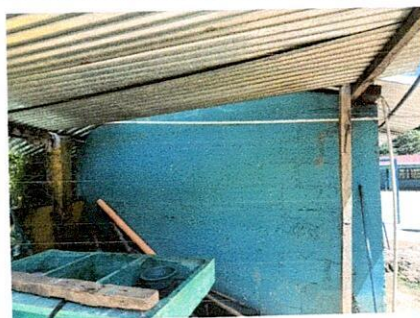

Sustitucion de lamina acanalada en area de pila externa, por lamina troquelada calibre 26 en pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LA UNION ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0036-41	FECHA:	9/11/2025

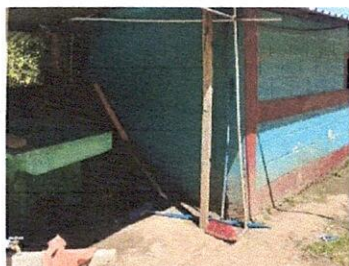

Circulación de área de pila externa sustituyendo el emplantillado de muro, por emplantillado de muro de block 0.15m X 0.20m X 0.40m. Para mejorar la estabilización de suelo



Sustitución de muros utilizando prefabricado con paneles de durock, pasta para durock, perfiles 2 1/2" y tornillos 6 x 2 1/2" , con acabado alisado y aplicación de 2 manos de pintura

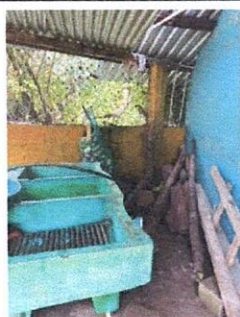


Mantenimiento, sustitución y nivelación de piso de concreto existente en área de pila externa para instalación piso de cerámico antideslizante de 0.40 x 0.40m



Instalación de canal de drenaje pluvial pvc de 0.20 x 0.20m con soporte interto de pvc, con una bajada de drenaje pluvial con tubo pvc 3" 80 PSI incluyendo accesorios en área de pila externa

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

