

Licenciada:
Rossella Marilú Escobar Flores
Dirección Departamental de Educación de Guatemala, Guatemala
Ministerio de Educación
Su Despacho

Estimada Licenciada Escobar Flores:

Respetuosamente me dirijo a usted, para solicitar que con base en el Acuerdo Ministerial número 1059-2018, por medio del cual se crea el Programa de Apoyo "Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos", se sirva realizar las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes, a efecto sea autorizado el mantenimiento del Edificio Escolar Público, según la información que se detalla a continuación:

05/19
DePa

CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO A SER ATENDIDO

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Licda. Miriam Azucena Recinos Contreras de De León	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	26 calle 01-18, Cantón El Porvenir, Canalitos, zona 24.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-24-9618-42	FECHA:	01 de marzo de 2,024
NOMBRE DE DIRECTOR:	Ligia Marisol Rodríguez Paniagua	NÚMERO DE TELÉFONO:	44569844

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE TRABAJOS

No.	* RENGLONES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	SUBTOTAL Q.
1	Apertura de vano para ventana de 1x1.70m. en el área de bodega de cocina 1x1.7. Incluye: Demolición de muro, Construcción de solera y columna de refuerzo de 0.10x0.15m con hierro longitudinal No.3 + refuerzo No.2, acabado base gris + alisado blanco.	m2	1.7	Q1,297.44	Q2,205.65
2	Suministro e instalación de ventana de 1x1.70m. Incluye: Fabricación de ventana metálica, pintura, vidrio claro 5mm + instalación.	m2	1.7	Q1,562.88	Q2,656.90
3	Construcción de mueble de cocina 0.90m (4ml en cocina y 4.02 en bodega). Incluye: muros de block de mampostería de 0.09x0.19x0.39m con pines de varillas No.3, losa intermedia y losa final de concreto premezclado 3,000 psi + refuerzo de varillas No.2, mueble forrado de azulejo y pegado con adhesivo PSP y 9 M ² de azulejo en pared (50 cm arriba de mueble y pared atras de estufa).	ml	8.02	Q1,961.02	Q15,727.38
4	Base Gris Monocapa, área de cocina. Incluye: picado de superficie y aplicación de monocapa gris en paredes block.	m2	53	Q48.92	Q2,592.76
5	Acabado Blanco Monocapa, área de cocina. Incluye: Aplicación de monocapa blanco sobre el área donde se aplico el monocapa gris.	m2	53	Q41.84	Q2,217.52
6	Instalación de tomacorrientes dobles en mueble de cocina. Incluye: ducteria, cableado y emplacado.	Unidad	3	Q440.13	Q1,320.39
7	Sustitución de pila de un lavadero. Incluye: Desmontaje de pila actual, suministro en instalación de la nueva pila, ajuste en caja de drenaje.	Unidad	2	Q1,577.03	Q3,154.06
8	Base Gris Monocapa, área de salón y muro perimetral. Incluye: picado de superficie y aplicación de monocapa gris en paredes block. (4 lados internos, 1 lado frontal externo, 1 lado lateral externo y 1 lado interno de muro perimetral (calle)).	m2	345.7	Q48.92	Q16,911.64
9	Acabado Blanco Monocapa, área de salon y muro perimetral. Incluye: Aplicación de monocapa blanco sobre el área donde se aplico el monocapa gris. 4 lados internos, 1 lado frontal externo, 1 lado lateral externo y 1 lado interno de muro perimetral (calle)).	m2	345.7	Q41.84	Q14,464.09
VAN:					Q61,250.39


Se hace constar que el Centro Educativo Público no se encuentra intervenido actualmente, ni recientemente con recursos financieros provenientes de financiamiento externo, Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, Fondo de Desarrollo Social -FODES-, Organizaciones no Gubernamentales -ONG-, Municipalidades.


Firma y Sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público



USO EXCLUSIVO DIDEUC

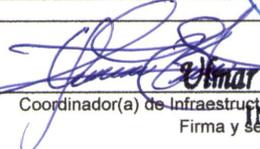Revisado por: 
Omar Okely Vásquez Fuentes
Coordinador(a) de Infraestructura Escolar DIDEUC
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 18,400

Autorizado por: 
M.Sc. Rossella Marilú Escobar Flores
Directora Departamental de Educación
Guatemala Norte

*Los Renglones de trabajo para el mantenimiento, son los establecidos en el instructivo PRA-INS-20 "Transferencias Comunes a OPF para el Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos".

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE TRABAJOS					
No.	* RENGLONES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	SUBTOTAL Q.
VIENEN:					Q61,250.39
10	Cambio de altura de luminaria en bodega de cocina. Incluye: Ducteria, cableado, caja octogonal, luminaria de 18w + luminaria de 18w para cocina	Unidad	1	Q325.78	Q325.78
11	Aplicación de pintura. Incluye: Andamio para una altura máxima 4.75m + aplicación con rodillo.	m2	120	Q43.43	Q5,211.60
12	Fundición de banquetta en área de jardín. Incluye: nivelación, compactación + fundición de concreto 3,000 psi con acabado rustico + colocación de tubería para la habilitación de chorro de 1/2".	m2	11.2	Q514.26	Q5,759.71
13	Reparación de caída de agua sobre muro afuera de salón. Incluye: Colocación de 1.00m. De canal de alto caudal pvc y colocación de bajada con tubo pvc de 3"	ML	1	Q965.24	Q965.24
14	Mantenimiento a puerta en salón. Incluye: Desmontaje, lijado en areas oxidadas, limpieza, pintura y aplicación de lubricante en bisagrasa.	Unidad	3	Q495.76	Q1,487.28
TOTAL Q.					Q75,000.00


Se hace constar que el Centro Educativo Público no se encuentra intervenido actualmente, ni recientemente con recursos financieros provenientes de financiamiento externo, Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, Fondo de Desarrollo Social -FODES-, Organizaciones no Gubernamentales -ONG-, Municipalidades.


Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público


USO EXCLUSIVO DIDEUC

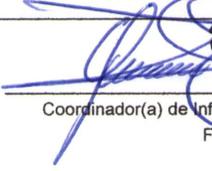Revisado por:  Coordinador(a) de Infraestructura Escolar DIDEUC
Firma y sello 

Autorizado por:  Director(a) Departamental de Educación
Firma y sello 

*Los Renglones de trabajo para el mantenimiento, son los establecidos en el instructivo PRA-INS-20 "Transferencias Corrientes a OPF para el Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos".

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Licda. Miriam Azucena Recinos Contreras de León	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	26 calle 01-18, Cantón El Porvenir, Canalitos, zona 24.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-24-9618-42	FECHA:	01 de marzo de 2024

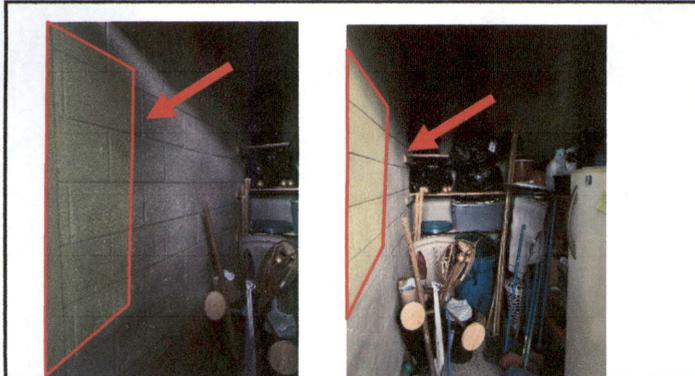


Foto 1: VENTANA: Apertura de vano para ventana de 1x1.70m e instalación de ventana

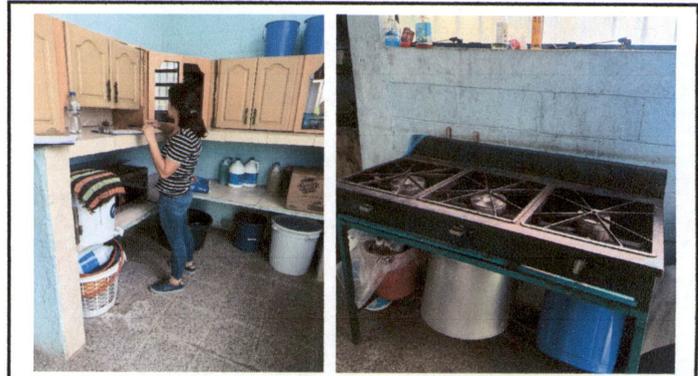


Foto 2: REPARACIÓN DE COCINA: Demolición de mueble de cocina actual porque no es funcional por altura de 1.24m, Construcción de 4ml de nuevo mueble y colocación de azulejo área de estufa.



Foto 3: REPARACIÓN DE COCINA: Construcción de mueble, 4.02 ml área de bodega de cocina



Foto 4: REPELLO Y CERNIDO: Acabado, base gris y base blanca Monocapa. Área de cocina

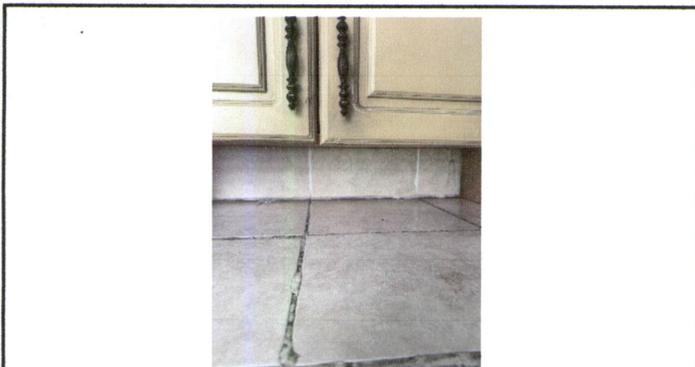


Foto 5: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: Instalación de tomacorrientes dobles en mueble de cocina. (actualmente no existen)



Foto 6: INSTALACIÓN DE PILA: Sustitución de pila de un lavadero, área exterior(patio).

Observación: Si es necesario se pueden agregar horas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Licda. Miriam Azucena Recinos Contreras de De León	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	26 calle 01-18, Cantón El Porvenir, Canalitos, zona 24.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-24-9618-42	FECHA:	01 de marzo de 2024

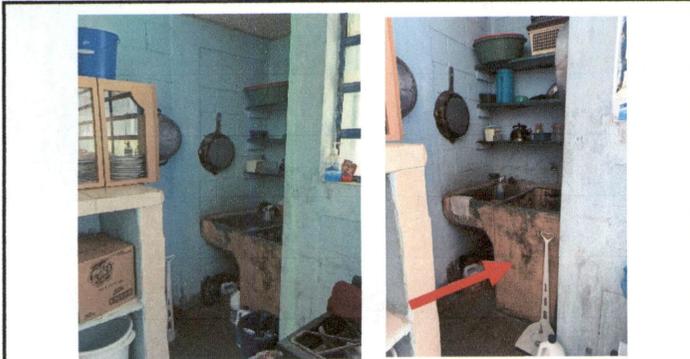


Foto 7: **INSTALACIÓN DE PILA:** Sustitución de pila de un lavadero, área interior(cocina)



Foto 8: **REPELLO Y CERNIDO Acabado, Base Gris y base blanca Monocapa,** área de salón interior



Foto 9: **REPELLO Y CERNIDO :** Acabado, base Gris y base blanca Monocapa, área muro perimetral.

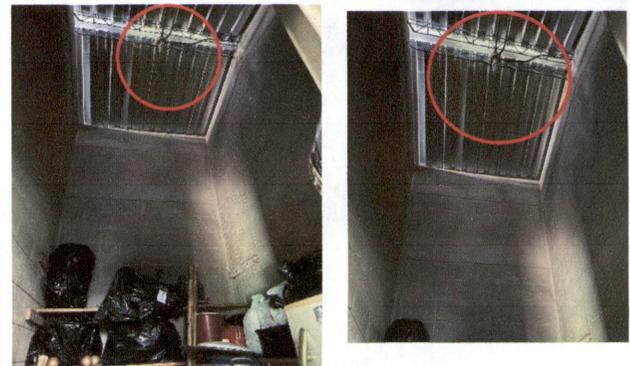


Foto 10: **REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO:** Cambio de altura de luminaria en bodega de cocina.



Foto 11. **PINTURA EN MUROS EXTERIORES** Aplicación de pintura.



foto 12: **PINTURA EN MUROS EXTERIORES :** Aplicación de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Licda. Miriam Azucena Recinos Contreras de De León	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	26 calle 01-18, Cantón El Porvenir, Canalitos, zona 24.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-24-9618-42	FECHA:	01 de marzo de 2024

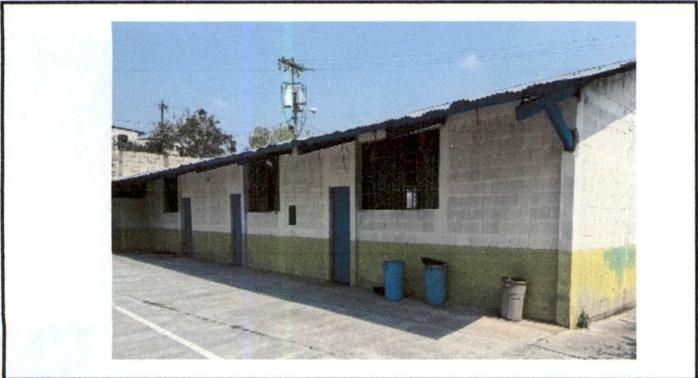


Foto 13: PINTURA EN MUROS EXTERIORES: Aplicación de pintura área exterior de salón. Fachada sur



Foto 14: REPARACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO: Fundición de banquetta en área de jardín. Incluye: nivelación, compactación + fundición de concreto 3,000 psi con acabado rustico



Foto 15: REPARACIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL Reparación de caída de agua sobre muro afuera de salón. Incluye: Colocación de 1.00m. De canal de alto caudal pvc y colocación de bajada con tubo pvc de 3"



Foto 16: PUERTAS DE METAL: Mantenimiento a 3 puertas en salón. Incluye: Desmontaje, lijado en areas oxidadas, limpieza, pintura y aplicación de lubricante en bisagras.



foto 17:

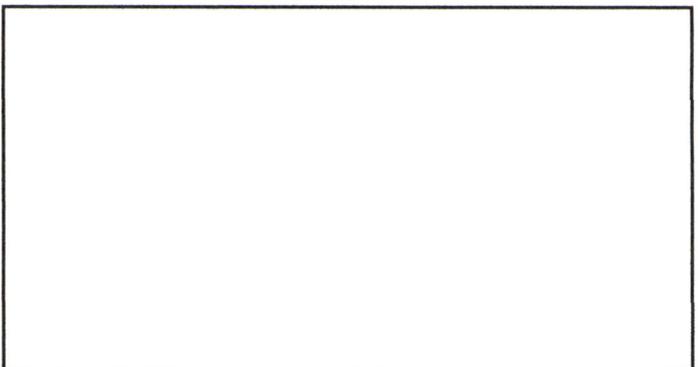


Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

CROQUIS O BOSQUEJO DEL ESTABLECIMIENTO Y ÁREAS A INTERVENIR
Centro Educativo Público a ser atendido por la modalidad OPF

ASPECTOS GENERALES:			
DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Licda Miriam Azucena Recinos Contreras de De León	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	26 calle 01-18, cantón El Porvenir, Canalitos zona 24
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-24-9618-42		

BOSQUEJO

**SITUACIÓN ACTUAL
ÁREA A INTERVENIR**

PATIO 1

SALÓN

COCINA

PILA 1

PILA 2 (INTERIOR COCINA)

**SIMBOLOGÍA
ÁREA A INTERVENIR**

- PATIO 1
- SALÓN
- COCINA
- PILA 1

INGRESO

NORTE

UBICACIÓN EODP LICDA MIRIAM AZUCENA RECINOS CONTRERAS DE DE LEÓN
14°37'12"N 90°27'12"W

 firma y Sello del Presidente de la OPF 	 firma y Sello del Director del Centro Educativo Público
--	---